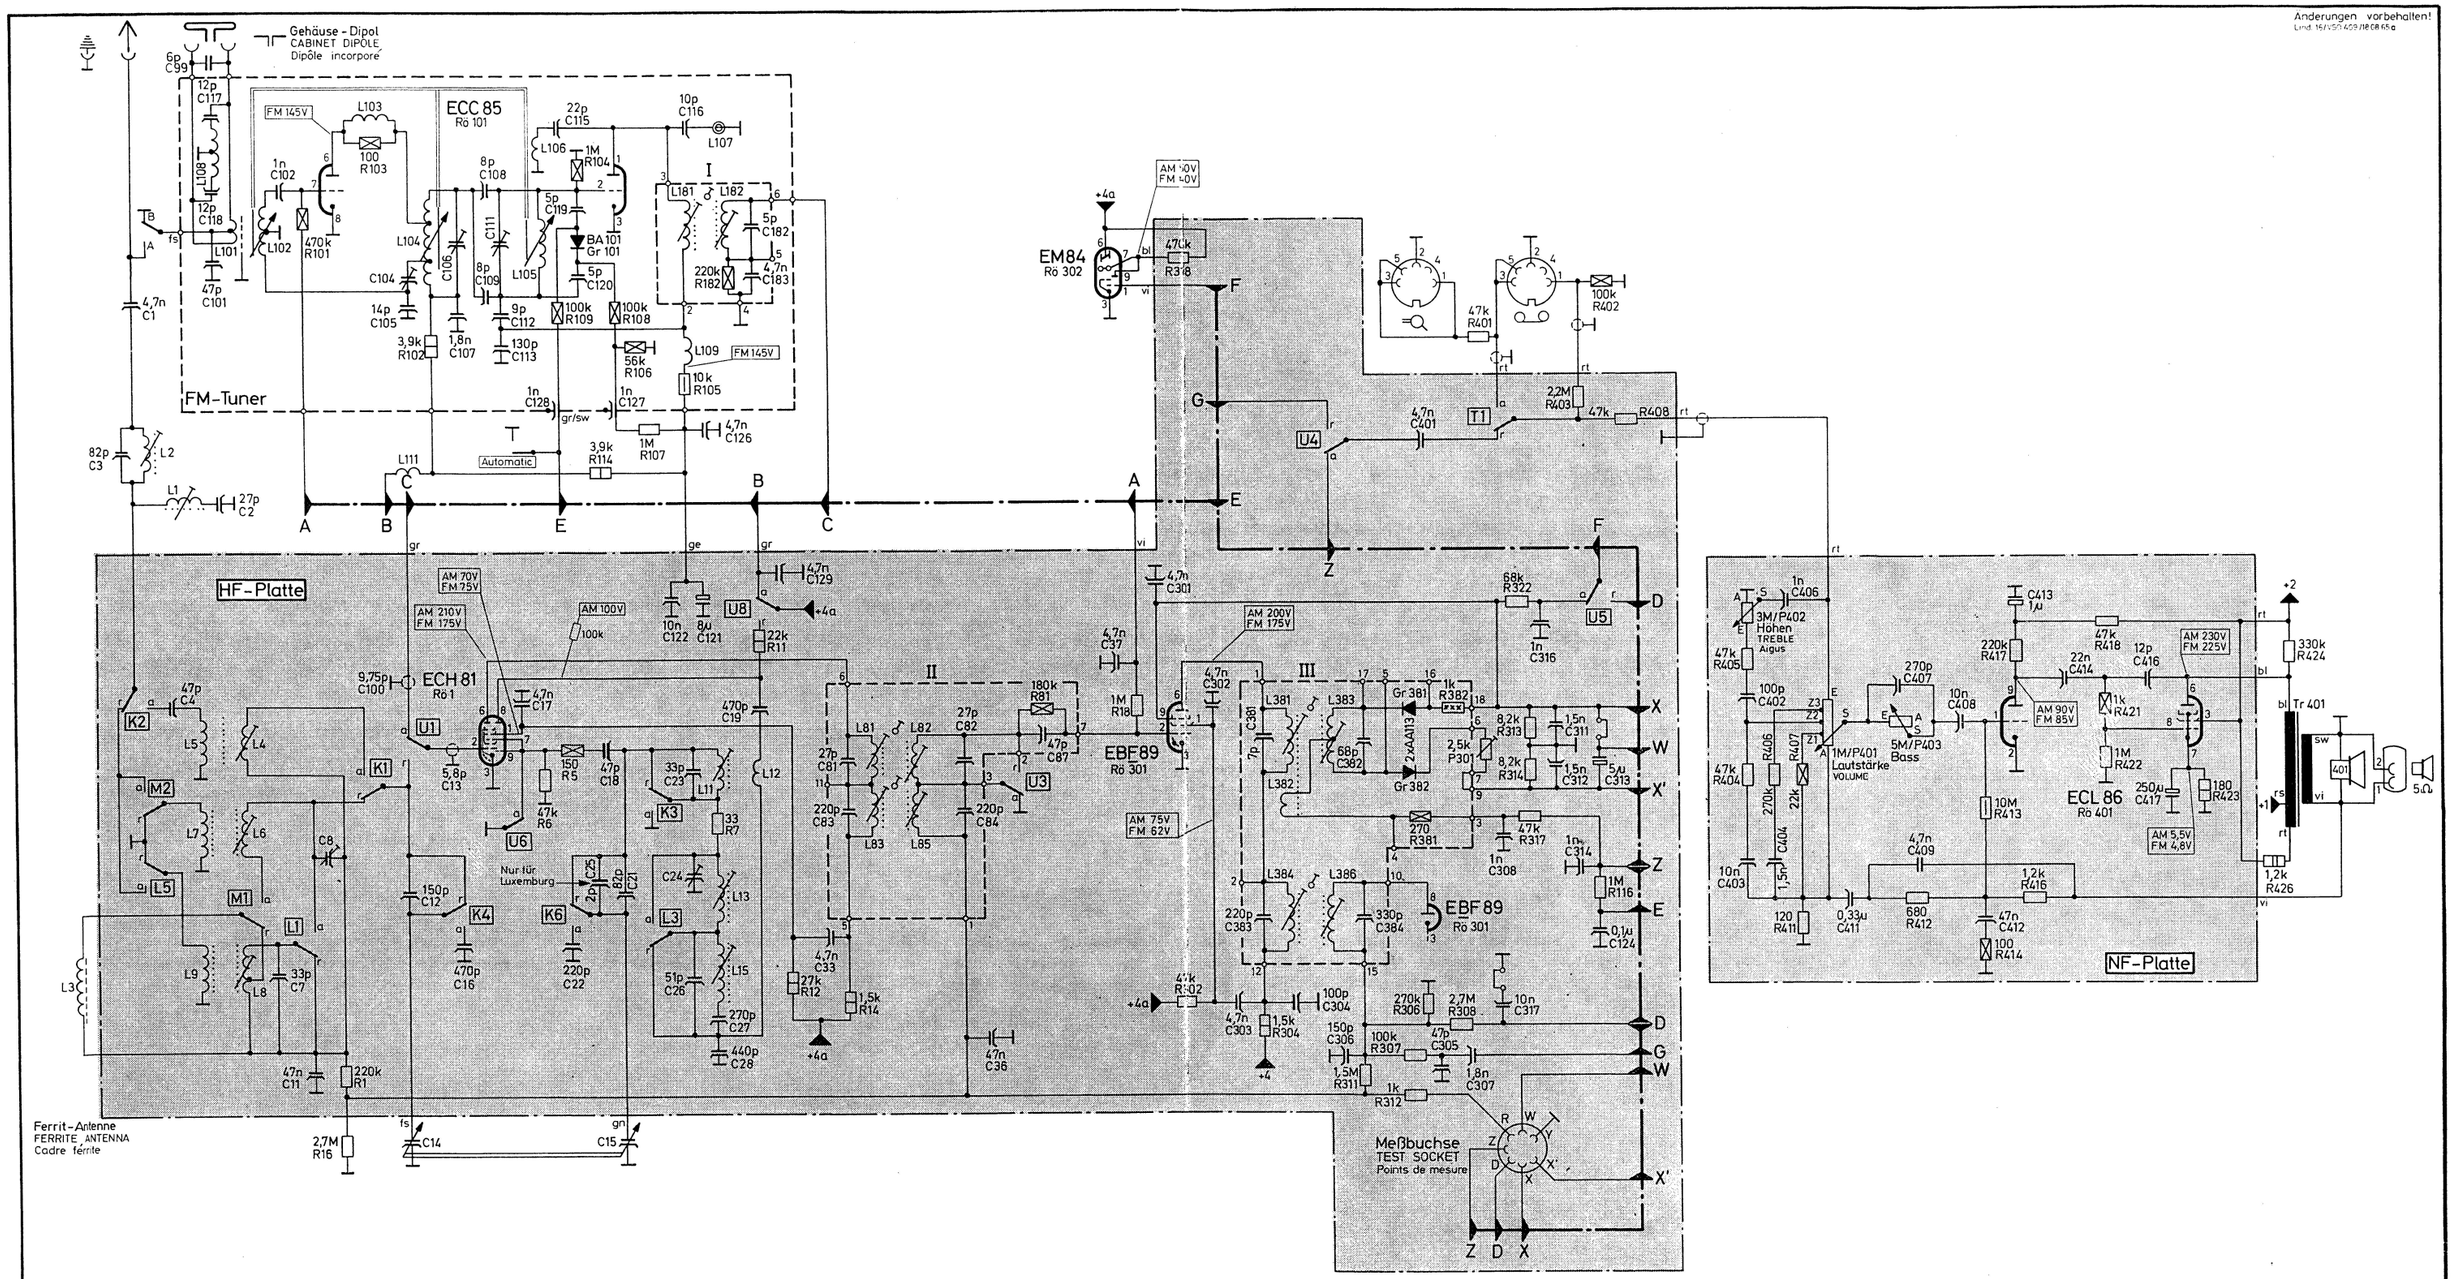

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touches

		Automatic
Automatic	T	1 3
Phono	U	8
U/FM/OUC 87...104 MHz	U	4 5 6
K/SW/OC 5,92...6,23MHz	U	1 3
	K	4 6
M/BC/PO 510...1630kHz	K	1 2 3
L/GO 140...350kHz	M	1 2
	L	5
Ein-Aus ON-OFF Marche - Arrêt	L	1 3

S601; S601; S601"

a = Arbeitskontakt/OPERATING CONTACT/contact de travail
r = Ruhekontakt/RESTING CONTACT/contact au repos

Printed in Western Germany VSO 8511265110 R

Änderungen vorbehalten!
Lin 16E/VSO 538/28 09 65a

Gehäuse - Dipol
CABINET DIPOLE
Dipôle incorporé

FM-Tuner

HF-Platte

NF-Platte

ECC 85 Rö 101

EM84 Rö 302

EBF89 Rö 301

ECH 81 Rö 1

ECL 86 Rö 401

Automatic

Meßbuchse
TEST SOCKET
Points de mesure

Ferrit-Antenne
FERRITE ANTENNA
Cadre ferrite

Drucktastenaggregat
PUSH BUTTON ASSEMBLY
Bloc à touches

Automatic
Phono
U/FM/OUC 87 . . 108 MHz
K/SW/OC 3 . . 9MHz
M/BC/PO 510 . . 1630 kHz
L/GO 140 . . 350kHz
Ein-Aus
ON-OFF
Marche - Arrêt

S601; S601'; S601"

a = Arbeitskontakt / OPERATING CONTACT / contact de travail
r = Ruhekontakt / RESTING CONTACT / contact au repos

Si 601 T0,315A 220V
Si 602 T0,63A 120V

Widerstände
RESISTORS
Résistances
0,03W
1/10W
1/4W
1/2W
1W
2W

CAPACITORS
1p = 1MMF
1n = 0.001MF
1µ = 1MF

ZF/IF: AM 460 kHz FM6,75MHz
Gleichspannungsmessung mit Röhrenvoltmeter
D.C VOLTAGE TEST WITH VTVM
Mesures avec voltmètre à lampes

Filter - Anschlüsse
(von unten)
IF TRANSFORMER CONNECTIONS
(from below)
Branchement tranfos MF
(vue de dessous)

SABA
Lindau 16E

SABA - SERVICE - ORGANISATION